


Problèmes résolus:

Logiciel 17-1 Gen4—Des retournements de carte se sont produits sur la console Gen4 avec le logiciel 17-1. Ce problème a été résolu avec le logiciel SF6000 3.80G.

Défaillance du gestionnaire de fichiers—Une nouvelle icône a été mise en oeuvre pour détecter une défaillance interne du matériel. Après l'installation du logiciel 18-1, une icône rouge portant le numéro 41 peut apparaître en cas de détection d'une défaillance interne du matériel. Le récepteur fonctionne normalement, mais l'utilisateur reçoit l'erreur "Stockage insuffisant" et ne peut pas collecter de données si le bouton "Capturer les données" est enfoncé. Le récepteur doit être remplacé pour pouvoir capturer des données et ne pas recevoir l'erreur "Stockage insuffisant".

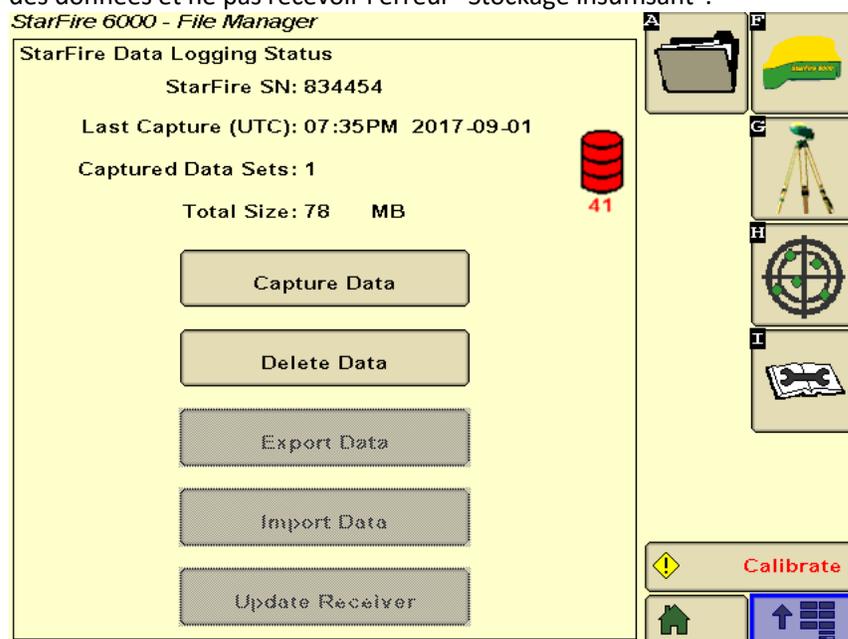

Machine Sync—Avec le logiciel 3.70M, des sautes peuvent se produire sur le véhicule suiveur SF6000 s'il est connecté à un véhicule de tête SF6000 exécutant lui aussi la version 3.70M. Ce problème a été résolu avec le logiciel 3.80G. Les véhicules de tête et suiveur doivent être mis à jour

Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux consoles GreenStar™ 3 2630 et aux produits associés. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company