

Contrôleur AutoTrac™ 300

Notes de mise à jour logicielle 20-3
3.23 R



JOHN DEERE

Nouvelles fonctions:

Extension de la plate-forme de tracteurs Sound-Gard™

Cette mise à jour comprend l'extension du contrôleur AutoTrac™ 300 aux tracteurs Sound-Gard™. Voir le Guide de commande du contrôleur AutoTrac™ 300 dans Value Selling Navigator pour la compatibilité.

Extension de la plate-forme de pulvérisateurs automoteurs

Cette mise à jour comprend l'extension du contrôleur AutoTrac™ 300 aux pulvérisateurs automoteurs à direction avant. Voir le Guide de commande du contrôleur AutoTrac™ 300 dans Value Selling Navigator pour la compatibilité.

Amélioration des performances en cas de courbure élevée

Cette mise à jour comprend des améliorations des performances des machines de culture en lignes en cas de courbure élevée à l'aide de la marche arrière et des vitesses lentes et élevées.

Amélioration des performances des pulvérisateurs automoteurs

Cette mise à jour comprend des améliorations des performances des pulvérisateurs automoteurs à vitesses élevées sur passage rectiligne (25,7 à 32,2 km/h [16 à 20 mph]), contour (jusqu'à 24,1 km/h [15 mph]) et passage circulaire (jusqu'à 16,1 km/h [10 mph]).

Problèmes résolus

Suppression du code de diagnostic USC 523659.12 erroné

Cette mise à jour corrige le problème du code de diagnostic USC 523659.12 qui s'affiche par erreur et arrête AutoTrac™ en supprimant ce code de diagnostic du logiciel.

Correction de la logique de temporisateur de la touche de retour automatique AutoTrac™

Cette mise à jour corrige le problème du temporisateur d'activation et de relâchement de la touche de retour automatique AutoTrac™, en modifiant le délai entre l'activation et le relâchement de 30 secondes à 3 secondes. Le code de diagnostic USC 523767.03 se déclenche désormais lorsque la touche de retour automatique est maintenue pendant plus de 3 secondes pour informer l'utilisateur que la touche de retour automatique est fermée.

Nom du fichier payload modifié

Cette mise à jour répond à la réclamation ayant trait au nom du fichier payload AutoTrac™ sur une console GreenStar™ 3 2630. Il a été modifié de ATU300 à ATU-C300 et ne s'affiche que lorsqu'on utilise la vignette et le programme .GST depuis la page de reprogrammation.

Correction de traductions en tchèque

Cette mise à jour corrige les termes incorrectement traduits en tchèque.

Augmentation de la limite entre le GPS et l'essieu fixe

Cette mise à jour augmente la limite du GPS à 686 cm (270 in) pour tenir compte des pulvérisateurs avec un empattement plus long.

Correction de traduction en portugais

Cette mise à jour corrige le problème de traduction de calibrage d'installation incorrect.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le contrôleur AutoTrac™ 300. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.