

Radio à façade standard

Notes de publication de la mise à jour logicielle

SW 24440002



JOHN DEERE

Mise à jour logicielle

La version logicielle 24440002 est la version logicielle USB officielle.

Il est recommandé d'effectuer la mise à jour dès que possible.

Nouvelles améliorations :

- Problème corrigé: Occurrences du code de diagnostic 168.04
- Problème corrigé: la radio passe par défaut au mode incorrect après la déconnexion du Bluetooth
- Problème corrigé: la radio ne revient pas à l'audio Bluetooth après le cycle de démarrage
- Problème corrigé: traductions incorrectes du texte en allemand

Radio à façade standard

Voir les photos des radios qualifiées de "Radios à façade standard". La mise à jour logicielle ne s'applique qu'à ces radios. Ces radios ont été intégrées aux machines John Deere pour la première fois en 2021. Si la radio de la machine est un modèle à façade standard mais qu'elle ne correspond pas à l'une des radios en photo, cela signifie qu'elle ne peut pas être mise à jour par le biais d'une clé USB. Contacter le concessionnaire pour en savoir plus sur les mises à jour logicielles.

Radio DAB globale:



Radio DAB Amérique du Nord:



Table des matières des notes de mise à jour

[Comment vérifier la version du logiciel sur la radio](#)
[Téléchargement du logiciel depuis StellarSupport™](#)
[Installation du logiciel depuis la clé USB vers la radio](#)
[Pannes et remèdes](#)



Comment vérifier la version logicielle sur la radio

Maintenir le bouton "SRC" enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur devienne vide (heure affichée uniquement).

Appuyez ensuite sur les boutons "1" et "3" et maintenez-les enfoncés ensemble pendant environ 10 secondes (Remarque: il faudra peut-être d'abord appuyer sur le bouton "1", puis sur le bouton "3" et maintenir les deux enfoncés, ou si cela ne fonctionne pas, appuyer d'abord sur le bouton "3", puis sur le bouton "1" et les maintenir enfoncés).

L'afficheur devrait se réactiver et comporter 3 lignes:

- IMX
- AA1912AA
- **24440002**

REMARQUE : si la version logicielle de la radio n'est pas 24440002 ou plus récente, le logiciel le plus récent doit être téléchargé depuis StellarSupport™.

Téléchargement du logiciel depuis StellarSupport™

1. Sélectionner Télécharger sous Radio à façade standard sur onstellarsupport.deere.com
2. Sauvegarder le fichier .zip sur la clé USB. Pour des résultats optimaux, les conditions requises pour la clé USB sont les suivantes:
 - a. Format – Windows FAT32
 - b. Capacité – 32 Go ou moins recommandés
3. Extrayez le logiciel sur la clé USB en procédant comme suit :
 - a. Accéder au fichier .zip dans la clé USB de l'Explorateur de fichiers
 - b. Cliquer avec le bouton droit sur le fichier .zip et sélectionner 7-zip pour choisir l'option "Extraire ici"
 - c. Le contenu du fichier .zip doit se trouver à la racine du lecteur USB et non dans un dossier
4. Le contenu se trouvant directement sous la lettre du lecteur USB (D:\ etc) doit ressembler à ceci:

 config.conf	7/1/2021 1:45 PM	CONF File	66 KB
 target00001.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	6,274 KB
 target00002.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	5,122 KB
 target00003.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	514 KB
 target00004.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
 target00005.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
 target00006.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
 target00007.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	3,586 KB
 target00008.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	130 KB
 target00009.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	5,762 KB
 target00010.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	15,810 KB
 target00011.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	9,922 KB
 target00012.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
 target00013.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB



Installation du logiciel sur la radio à partir d'une clé USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB de la radio (connecteur AUX/USB).



2. Attendre que la radio trouve le lecteur USB et affiche "aucune musique" ou lise de la musique depuis la clé USB (1 à 2 minutes)
3. Maintenir le bouton "SRC" enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur devienne vide (heure affichée uniquement)
4. Appuyer ensuite simultanément sur les boutons "3" et "6" pendant environ 10 à 15 secondes
 - La radio démarre alors la séquence de reprogrammation. (Remarque: il faudra peut-être appuyer d'abord sur le bouton "3" puis sur le bouton "6" et les maintenir enfoncés, ou, si cela ne fonctionne pas, appuyer d'abord sur le bouton "6" puis sur le bouton "3" et les maintenir enfoncés).
5. Laisser la clé USB connectée jusqu'à la fin de la programmation. La radio indiquera la fin de la programmation sur l'afficheur.
6. Une fois l'installation effectuée, couper le contact du véhicule puis le remettre pour finaliser le processus d'installation.

Remarque: si une erreur USB s'affiche, laisser la clé USB connectée et attendre que la radio revienne à son état normal. Ce processus prend quelques minutes. Se reporter ensuite à Pannes et remèdes pour plus de détails.

Pannes et remèdes

Si l'écran "Erreur USB" ou un autre défaut d'installation du logiciel se produit, effectuer les étapes recommandées suivantes:

- Vérifier que la version logicielle téléchargée est correcte pour le pays ou la région. Aller sur stellarsupport.deere.com et sélectionner votre pays pour télécharger le bon logiciel. Si le pays souhaité n'est pas dans la liste, sélectionner un pays proche avec la même langue ou une page internationale.
- Vérifier que le format USB est correct. Le formatage recommandé est FAT32.
- Vérifier que la capacité de la clé USB n'est pas trop importante. La capacité recommandée pour la clé USB est de 32 Go ou moins.
- Essayer une autre marque de clé USB. Les marques de clé USB différentes ou plus anciennes peuvent formater l'USB différemment et peuvent ne pas être compatibles.
- Essayer de télécharger à nouveau les fichiers USB depuis StellarSupport™. Le processus de téléchargement peut corrompre un fichier en raison d'erreurs de téléchargement.
- Essayer de télécharger le logiciel depuis un autre navigateur Internet.
- Si le logiciel ne semble pas fonctionner après la programmation avec la clé USB, tenter de couper à nouveau le contact et de le remettre.
- Si une erreur XOB est signalée, essayer les étapes de [Reformatage de la clé USB](#).



Reformatage de la clé USB

Il arrive qu'une erreur XOB soit signalée lors de la programmation de la radio. Cela peut signifier qu'il convient de reformater la clé USB. Il existe 3 options de reformatage:

- Formatage rapide
- Formatage complet
- Nettoyage avec DiskPart


Le formatage rapide supprime les données de la partition. Il consiste à écraser les informations contenues dans une partition.

Un formatage complet recherche les secteurs défectueux d'une partition et écrase les données. (mais il peut toujours y avoir des partitions masquées ou des données erronées).

Le nettoyage avec DiskPart efface une partition et vide l'ensemble du lecteur.


1) **Formatage rapide:** (l'option de formatage la plus rapide)

Effectuer un clic droit sur le lecteur USB depuis l'explorateur de fichiers. Confirmer que la case "Formatage rapide" est cochée et cliquer sur Démarrer.

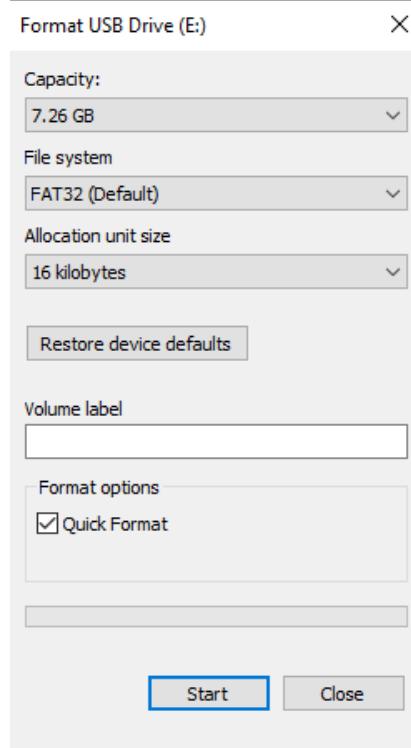



2) Formatage complet: (ce formatage prendra plus de temps, il faudra donc attendre plusieurs minutes)
Effectuer un clic droit sur le lecteur USB depuis l'explorateur de fichiers. Confirmer que la case "Formatage rapide" N'EST PAS cochée et cliquer sur Démarrer.

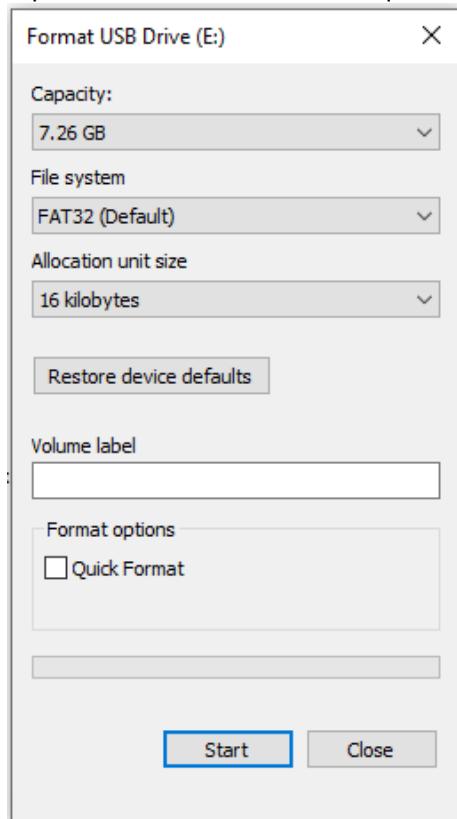

3) Nettoyage avec Diskpart: (efface la partition sur la clé USB)
(chercher "Nettoyage avec DiskPart" sur un site Web de vidéos pour trouver un tutoriel).

Ouvrir une fenêtre Invite de commandes depuis le menu Démarrer:



Radio à façade standard


Notes de publication de la mise à jour logicielle

SW 24440002




JOHN DEERE

Saisir "DiskPart" et appuyer sur Entrée. (il se peut qu'une autre fenêtre s'ouvre, ou la même fenêtre peut être utilisée)

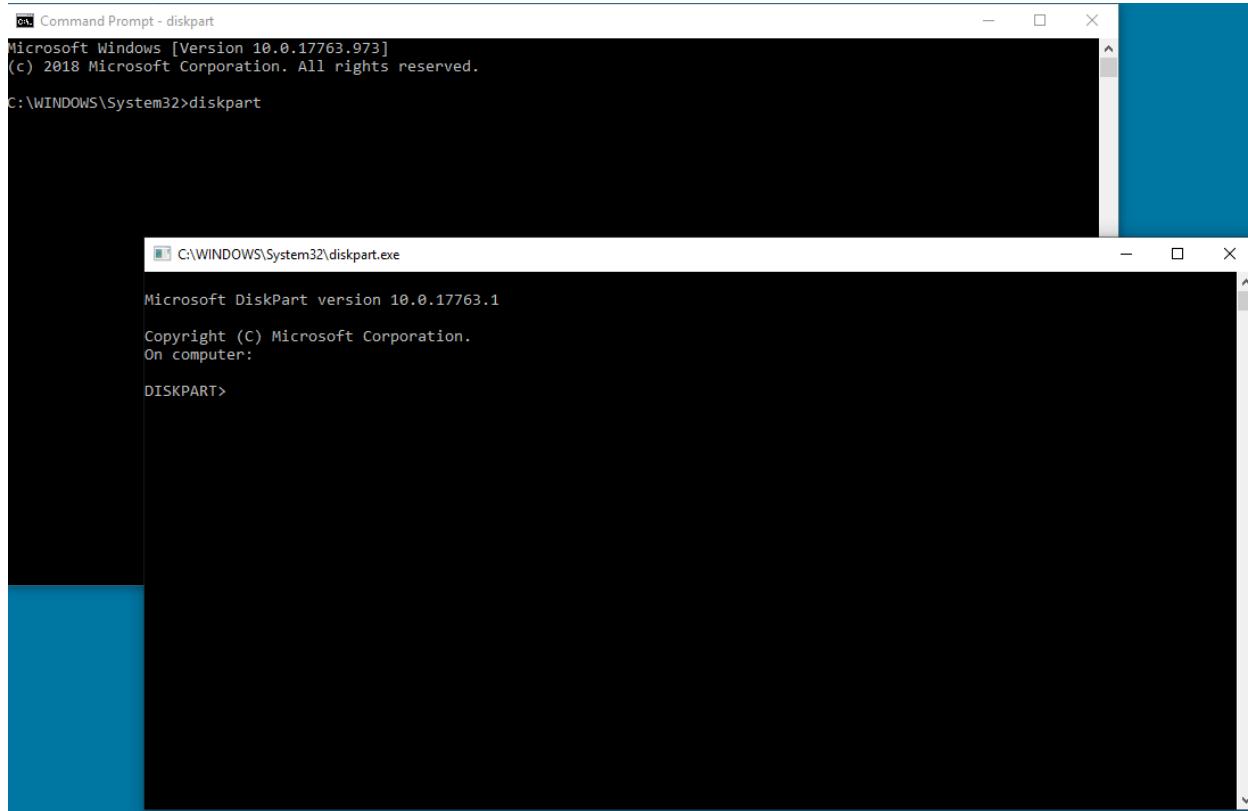

Saisir "list disk" et appuyer sur Entrée:

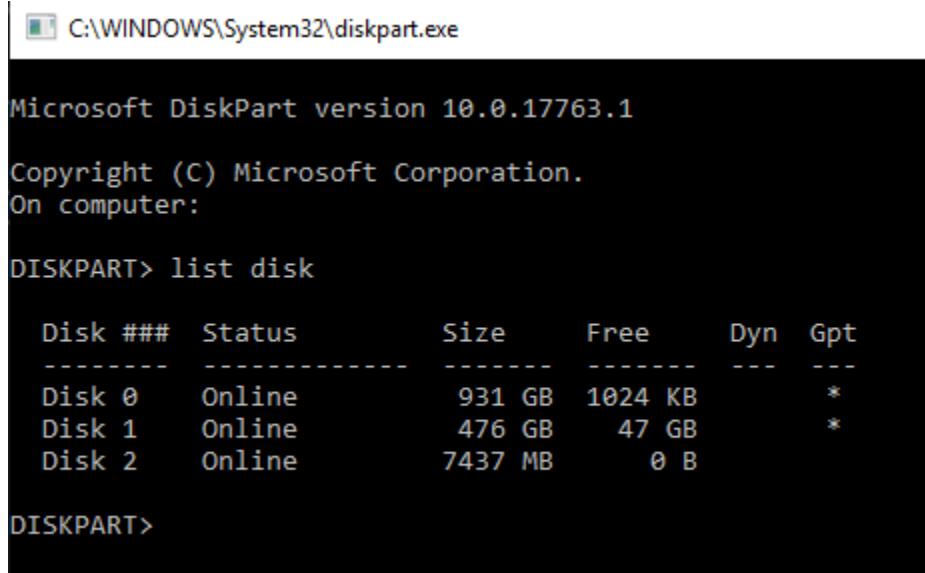



Localiser le lecteur USB. Sachant que le lecteur a une capacité de 8 Go, on en déduit qu'il s'agit du Disque 2 dans la liste.

Sélectionner à présent le disque. Dans l'exemple, il s'agit du disque 2.

Saisir "select disk 2" et appuyer sur Entrée:

C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

```
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status        Size      Free      Dyn  Gpt
  -----  -----  -----
  Disk 0    Online      931 GB  1024 KB      *
  Disk 1    Online      476 GB   47 GB      *
  Disk 2    Online      7437 MB    0 B

DISKPART> select disk 2

Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART>
```

Saisir "Nettoyer" et appuyer sur Entrée. Toutes les données du lecteur USB sont alors effacées et supprimées. La clé USB disposera alors de 8 Go d'espace non alloué.

Radio à façade standard

Notes de publication de la mise à jour logicielle

SW 24440002



JOHN DEERE

```
C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.

On computer:

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
----- -----
Disk 0 Online 931 GB 1024 KB *
Disk 1 Online 476 GB 47 GB *
Disk 2 Online 7437 MB 0 B

DISKPART> select disk 2

Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART>
```

Ouvrir Gestion de l'ordinateur depuis le menu Démarrer.

Sous la liste Stockage, sélectionner Gestion des disques:

The screenshot shows the Windows Computer Management interface with the 'Disk Management' tool selected. The left pane shows a tree view of system tools, storage, and services. The right pane displays disk information and a table of volumes. The table has columns: Volume, Layout, Type, File System, and Status. Disk 0 (C:) is BitLocker Encrypted. Disk 1 (D:) is an EFI System Partition. Disk 2 (E:) is a removable drive with 7.26 GB unallocated space. A context menu is open over the unallocated space on Disk 2, with 'New Volume' highlighted.

Volume	Layout	Type	File System	Status
(C)	Simple	Basic	NTFS (BitLocker Encrypted)	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary)
(Disk 1 partition 2)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (EFI System Partition)
New Volume (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)
Windows RE Tools	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)

Effectuer un clic droit sur l'espace non alloué et sélectionner "Nouveau volume simple":

Radio à façade standard

Notes de publication de la mise à jour logicielle


SW 24440002



JOHN DEERE




Un assistant devrait s'afficher:

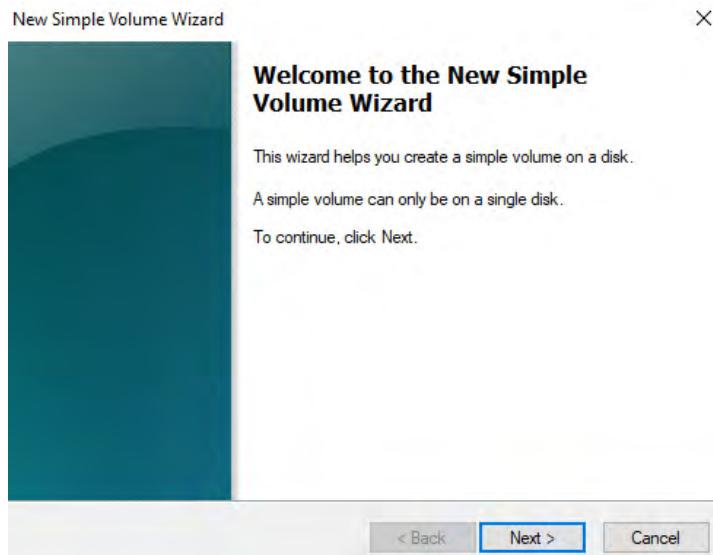

Cliquer sur Suivant et sélectionner toutes les options par défaut déjà sélectionnées.

Veiller à sélectionner le système de fichiers FAT32 pour des résultats optimaux:

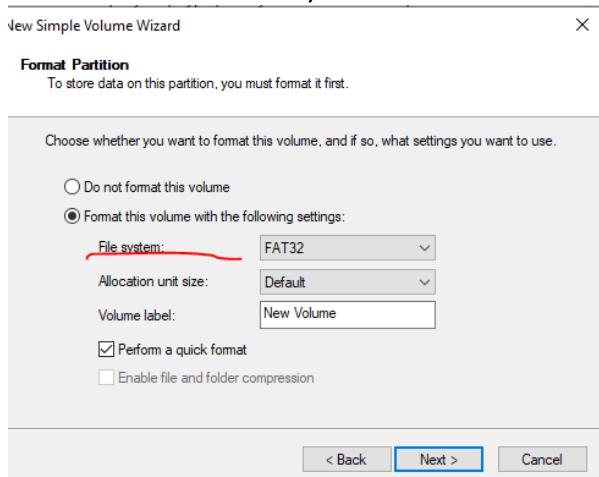

Une fois l'opération terminée, la clé USB devrait à présent être formatée.

Radio à façade standard

Notes de publication de la mise à jour logicielle

SW 24440002



Avis de mise à jour

Il s'agit de notes de mise à jour logicielle pour la radio à façade standard disponible sur certaines machines John Deere. Les avis de publication se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: l'utilisation du logiciel est régie par le contrat de licence d'utilisateur final, inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2025 Deere & Company